

AVIC-HD3-II – Anleitung zum Software-Update

Bitte legen Sie zuerst die CD mit dem Software-Update in das Laufwerk Ihres Pioneer Navigationssystems ein. Innerhalb einer Minute beginnt das System automatisch mit dem Update.

WICHTIG! Schalten Sie Ihr Navigationssystem niemals ab, während ein Software-Update durchgeführt wird. Das System könnte ernsthaft beschädigt werden, verbunden mit dem Verlust aller auf der Festplatte gespeicherten Daten wie Musikdateien, Adressbucheinträge und Benutzereinstellungen.

Falls Ihr Pioneer Navigationssystem nicht automatisch neu startet und mit dem Update-Prozess beginnt, überprüfen Sie bitte folgendes:

1. Ermitteln Sie die aktuelle Softwareversion Ihres Systems und stellen Sie sicher, dass die heruntergeladene Software-Version
 - eine höhere Versionsnummer besitzt
 - und für Ihr Gerät geeignet ist.
2. Überprüfen Sie, ob die CD-R oder CD-RW im korrekten Format gebrannt ist.


Der Update-Prozess:

Bitte warten Sie etwa 7 bis 10 Minuten, bis das Update komplett verarbeitet ist. Danach startet das System automatisch neu.


1. Das System überprüft die Update-CD



2. Das Update wurde gestartet

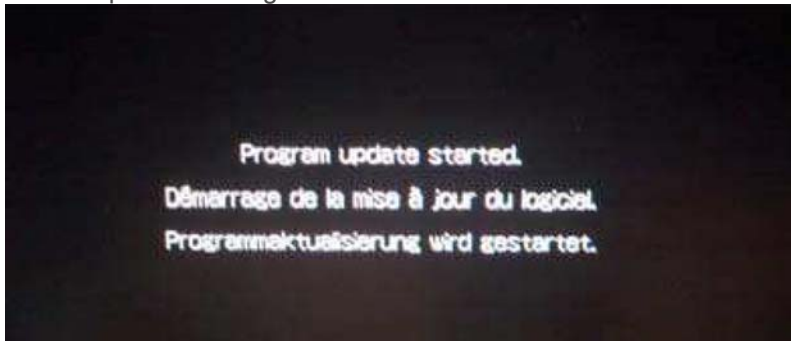

3. Die Software wird aktualisiert

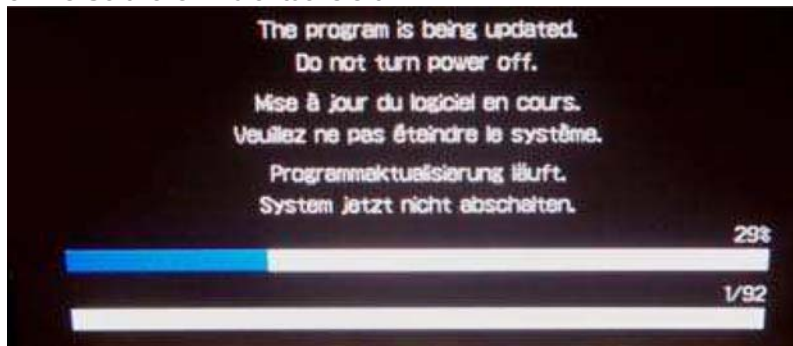

4. Das Update ist vollständig und das System wird neu gestartet



So überprüfen Sie, ob das Update erfolgreich war:

- ✓ Drücken Sie die Taste "Menü / Menu"
- ✓ Drücken Sie den Button "Einstellungen / Settings"
- ✓ Drücken Sie den Button "Hardware"
- ✓ Drücken Sie den Button "Service-Information / Service Info Screen"



- ✓ Drücken Sie einige Sekunden lang die linke obere Ecke des Bildschirms
- ✓ Überprüfen Sie die "HDD Application Version"



Wenn als "**HDD Application Version**" die Versionsnummer **3.100.400** angezeigt wird, war das Update erfolgreich. Ihr Pioneer Navigationssystem ist nun auf dem neuesten Stand und Sie können die CD auswerfen.